




XW-10

UDDEHOLM
RIGOR

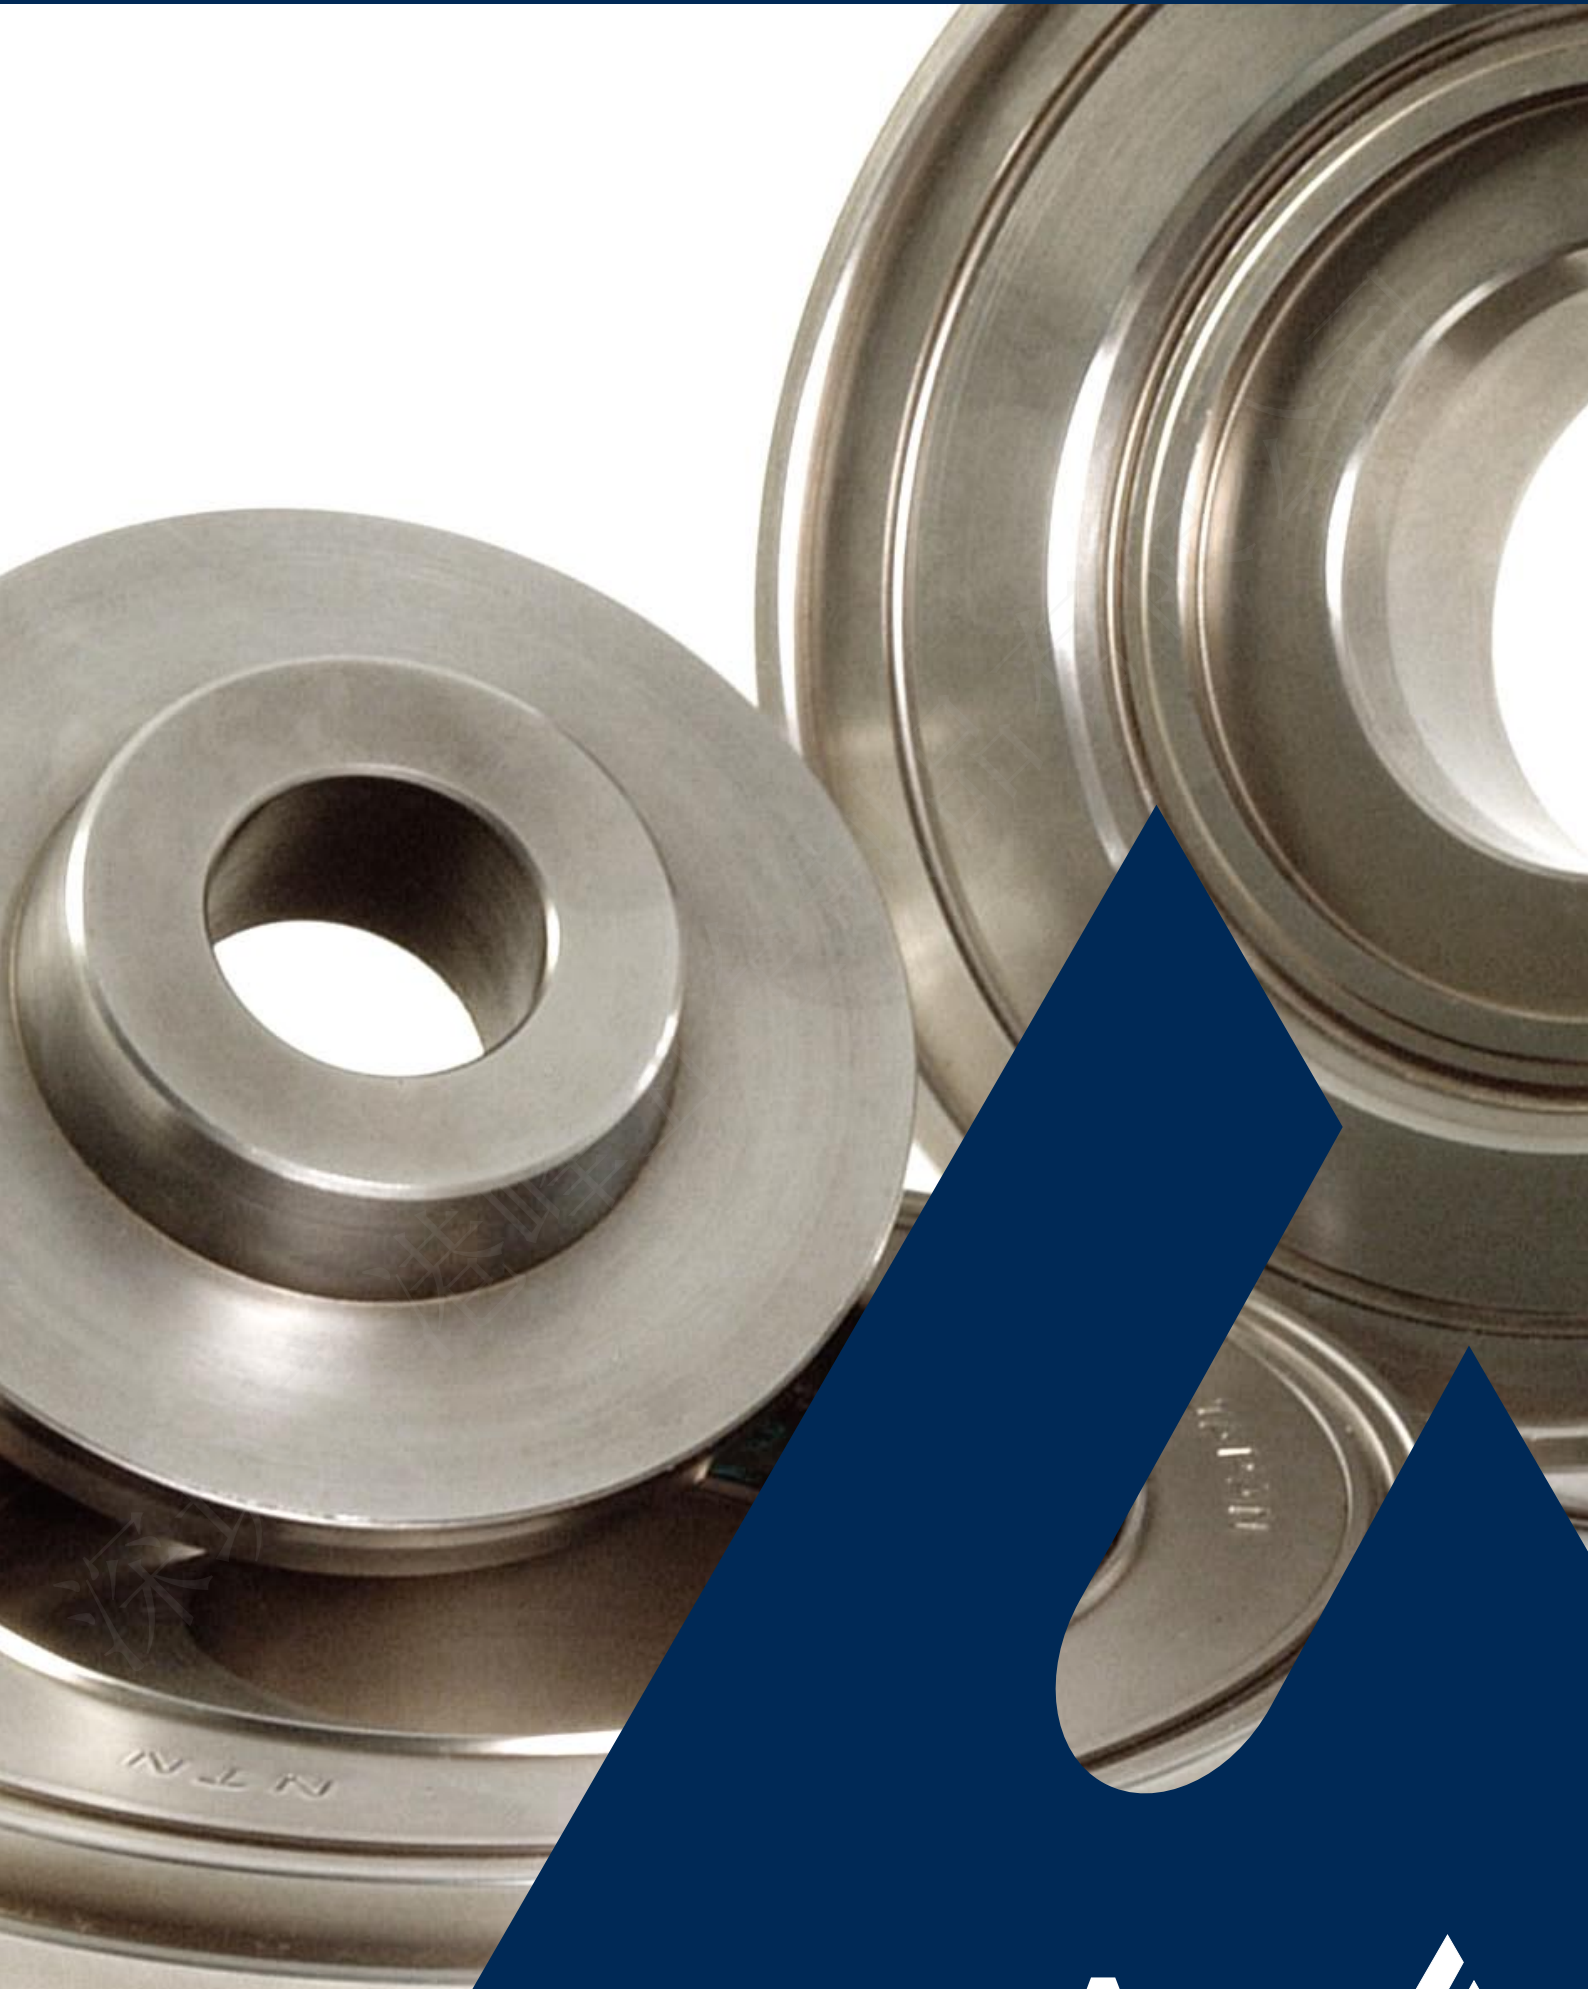

深圳市港峰五金制品有限公司
<http://www.GF-metals.com/>

ASSAB 

ASSAB 	UDDEHOLM 	参考标准		
		AISI	DIN	JIS
DF-2	ARNE	O1	1.2510	SKS 3
DF-3		O1	1.2510	SKS 3
XW-5	SVERKER 3	D6 (D3)	(1.2436)	(SKD 2)
XW-10	RIGOR	A2	1.2363	SKD 12
XW-41	SVERKER 21	D2	1.2379	SKD 11
XW-42		D2	1.2379	SKD 11
CARMO	CARMO			
CALMAX	CALMAX			
CALDIE	CALDIE			
ASSAB 88	SLEIPNER			
ASP 23		(M3:2)	1.3344	SKH 53
ASP 30		(M3:2 + Co)	1.3244	SKH 40
ASP 60			1.3241	
VANADIS 4 EXTRA	VANADIS 4 EXTRA			
VANADIS 6	VANADIS 6			
VANADIS 10	VANADIS 10			
VACRON 40	VACRON 40			
618		P20 Mod.	1.2738	
618 HH		P20 Mod.	1.2738	
618 T		P20 Mod.	1.2738 Mod.	
718 SUPREME	IMPAX SUPREME	P20 Mod.	1.2738	
718 HH	IMPAX HH	P20 Mod.	1.2738	
NIMAX	NIMAX			
UNIMAX	UNIMAX			
CORRAX	CORRAX			
STAVAX ESR	STAVAX ESR	420 Mod.	1.2083 ESR	SUS 420J2
MIRRAX ESR	MIRRAX ESR	420 Mod.		
POLMAX	POLMAX			
ELMAX	ELMAX			
RAMAX LH	RAMAX LH	420 F Mod.		
RAMAX HH	RAMAX HH	420 F Mod.		
ROYALLOY				
PRODAX				
ASSAB PT18				
ASSAB MMXL				
ASSAB MM40				
ALVAR 14	ALVAR 14		1.2714	SKT 4
8407 2M	ORVAR 2M	H13	1.2344	SKD 61
8407 SUPREME	ORVAR SUPREME	H13 Premium	1.2344 ESR	SKD 61
DIEVAR	DIEVAR			
HOTVAR	HOTVAR			
QRO 90 SUPREME	QRO 90 SUPREME			
705		4340	1.6582	SNCM8
709		4140	1.7225	SCM4
760		1050	1.1730	S50C

本文所载资料,是根据我们目前的知识水平所编写,目的是提供对我们的产品及使用的一般建议,因此不应该为了某种特定用途,而被用来当作是描述产品特定性质的保证。

版本号 090622

简介

XW-10是一种可在空气中淬硬的铬-钼-钒合金工具钢,其特性是:

- 良好的机械加工性能
- 热处理过程中良好的尺寸稳定性
- 高抗压强度
- 良好的淬透性
- 良好的耐磨性

化学成分%	C 1.0	Si 0.3	Mn 0.6	Cr 5.3	Mo 1.1	V 0.2
标准规范	AISI A2, WNr. 1.2363, SKD 12, Euro X100CrMoV5					
供货状态	软退火至约215 HB					
色标	红 / 绿					

应用

XW-10结合了优良的耐磨性和抗崩角性,其淬透性也非常适合现代的热处理。这些特性使其成为一种适合应用于结合抗磨粒磨损和崩角的中等寿命要求模具的工具钢。因此, XW-10常被称为“万能”冷作刚。

在切削加工中, XW-10良好的韧性使切削刃具备良好的抗崩角性能。在很多实际应用中,以 XW-10制造的模具比同类高碳高铬钢如AISI D3/WNr.2080类材料制造的模具具有更高的经济效益。

XW-10供货表面状态包括热轧,预机加工和精加工板材,也有中空棒及环形料可供。

冲切加工

用途	材料厚度	硬度 HRC
模具用于: 冲裁,冲孔,穿孔,剪边,剪切,切边,剪断	< 3 mm	60 - 62
	3 - 6 mm	56 - 60
	6 - 10 mm	54 - 56
冷剪 处理废塑料的旋转剪刀片		56 - 60
锻件的剪断,切边模具	{ 高温 常温	58 - 60
		56 - 58

成型加工及其他应用

用途	硬度 HRC
模具用于: 弯曲,拉伸,深拉,卷边,旋压成型。	56 - 62
压印模	56 - 60
管材成型轧辊 型材成型轧辊	58 - 62
冷态复模用母模	58 - 60
型砧	56 - 60
量规,量具,导轨,轴套,套筒	58 - 62
平板,磨损性塑料成型模和型芯	58 - 62

性能

物理性能

淬火回火至62HRC。

温度	20° C	200° C	400° C
密度 kg/m ³	7 750	7 700	7 650
弹性系数 MPa	190 000	185 000	170 000
热膨胀系数 20° C起每 °C	-	11.6 x 10 ⁻⁶	11.3 x 10 ⁻⁶
热传导系数 W/m °C	26.0	27.0	28.5
比热 J/kg °C	460	-	-

抗压强度

室温下大致抗压屈服强度近似值:

硬度 HRC	抗压屈服强度 R _c 0.2 (MPa)
50	1350
55	1800
60	2150
62	2200

热处理

软性退火

在保护气氛中加热到 850°C 均热后, 以每小时 10°C 炉冷至 650°C, 然后空冷。

消除应力

模具经粗加工后, 应加热至 650°C, 均热保温两个小时, 缓慢冷却至 500°C, 然后空冷。

淬火

预热温度: 650-750°C

奥氏体化温度: 925-970°C, 通常选择 940-960°C

淬火温度 °C	保温时间 min	回火前硬度 HRC
925	40	63±2 HRC
950	30	64±2 HRC
970	20	64±2 HRC


保温时间= 模具加热到奥氏体化温度整体均热后的持续时间

模具在淬火过程中必须加以保护防止氧化脱碳。

淬火介质

- 循环气体或空气
- 真空炉中足够正压的高速气体
- 在盐浴炉或流态炉中 180 - 220°C 或 450 - 550°C 分级淬火, 随后空冷
- 温油, 约 80°C

硬度, 残余奥氏体和晶粒度与奥氏体化温度关系图

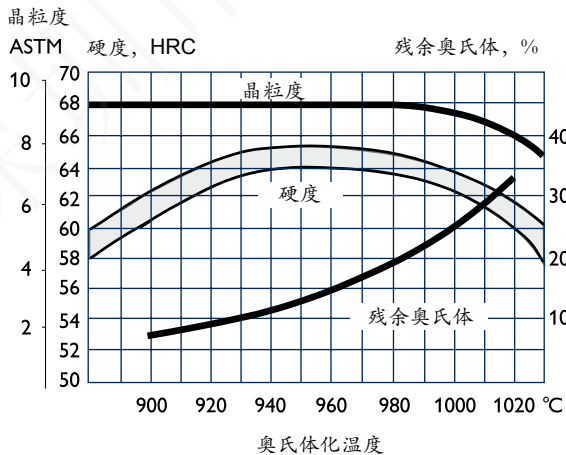


回火

参照回火曲线图根据所需硬度选择回火温度。

回火两次且每次回火都须冷却到室温。最低回火温度是 180°C。每次回火至少保温两小时。

回火曲线图

回火曲线图仅适用于小试样。模具所能达到的硬度还取决于模具尺寸。

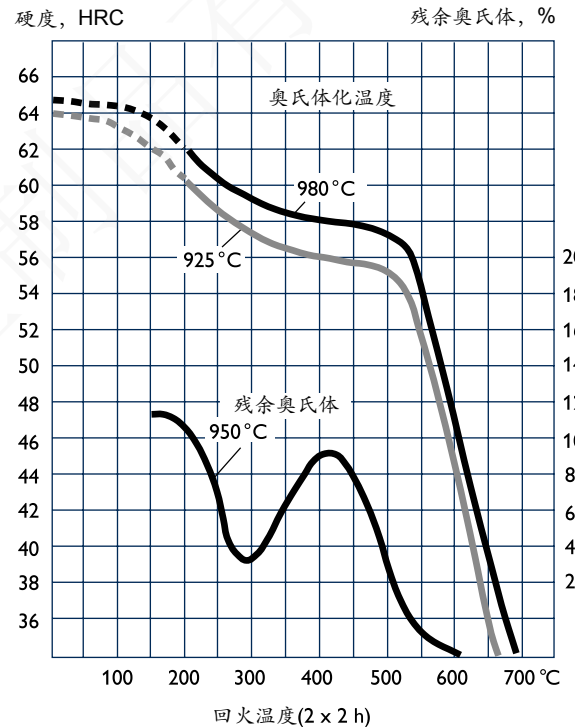

精加工模具钢板。XW-10 (Uddeholm Rigor) 精加工供货状态。


尺寸变化

淬火过程中的尺寸改变

试样尺寸: 100 x 100 x 25 mm

960°C 淬火		宽度 %	长度 %	厚度 %
油冷	最小 最大	-0.10 -0.05	-0.02 +0.06	- -0.05
分级淬火	最小 最大	+0.04 +0.05	+0.06 +0.08	- +0.04
空冷	最小 最大	+0.08 +0.14	+0.13 +0.15	- +0.04

回火过程中的尺寸改变

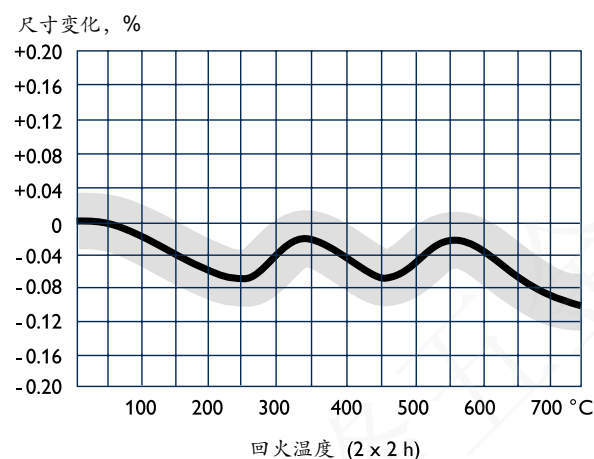

注意: 模具整体的尺寸的变化是淬火及回火过程中的尺寸变化的叠加。

深冷处理

尺寸稳定性要求高的模具应当采用深冷处理, 在此过程中可能引起体积变化。例如测量工具量规和某些结构零件。

淬火后, 模具应先深冷后回火。 XW-10 深冷处理一般将先冷至 -150°C 到 -196°C 保持 3 - 4 小时, 由于深冷介质及设备的限制有时采用 -40°C 及更低的例如 (-80°C)。深冷处理将使模具的硬度提高 1 到 3 HRC。

形状复杂的模具应避免进行深冷处理以降低开裂风险。

焊接

模具钢在焊接后一般都有开裂的倾向。如果必须进行焊接, 采取适当的保护措施: 坡口准备, 焊条选择, 焊前预热, 焊接工艺以及焊后热处理, 也可获得良好的焊接效果。如果焊后模具需进行抛光或光蚀刻花, 则必须选择与其成分相匹配的焊条。

焊接方法	TIG	MMA
预热温度 ¹	250°C	250°C
焊条	Type AWS ER 312 (过渡层) UTP A73G2 UTP A67S CastoTIG 5 ³	Type AWS E 312 (过渡层) ESAB OK 84.52 UTP 67S Castolin 2 Castolin N 102
最高层间温度 ²	400°C	400°C
焊后冷却	最初的 2 小时以 20 - 40°C/小时, 然后空冷至 < 70°C	
焊后硬度	Type AWS ER 312 (过渡层) 300 HB UTP A73G2 53 - 56 HRC UTP A67S 55 - 58 HRC CastoTIG 5 60 - 64 HRC	Type AWS E 312 (过渡层) 300 HB ESAB OK 84.52 53 - 54 HRC UTP 67S 55 - 58 HRC Castolin 2 / Castolin N 102 54 - 60 HRC
焊后热处理		
淬硬态	低于原回火温度 10 - 20°C 回火	
退火态	参照“热处理”一节推荐进行软退火	

1 为避免焊接裂纹, 必须保证整个模具在预热过程中热透且整个焊补过程必须保持该预热温度。对于淬火回火后的模具, 实际预热温度一般低于原回火温度以防止硬度降低。

2 对模具进行多层多道焊时, 当焊接后道焊缝时, 前道焊缝的最低温度, 称为层间温度。若超出该温度, 模具就会出现变形或在焊接区域出现软区的风险。

3 建议焊接不超过 4 层以避免增加开裂风险。

机械加工

以下的加工参数可以作为参考指南, 具体的参数要结合实际情况。

状态: 软退火至~215HB

车床加工

切削参数	硬质合金车刀		HSS [†] 车刀
	粗车	精车	精车
切削速度(v) 米/分钟	110 - 160	160 - 210	18 - 23
进给量(f) 毫米/转	0.2 - 0.4	0.05 - 0.2	0.05 - 0.3
车削深度(a _p) 毫米	2 - 4	0.5 - 2	0.5 - 2
ISO标准 硬质合金	P20 - P30* 涂覆硬质合金	P10* 涂覆硬质合金或陶瓷	-

[†] 高速钢

*请使用涂覆耐磨损CVD涂层的硬质合金刀具

钻孔加工

高速钢麻花钻

钻头直径 毫米	钻孔速度(v) 米/分钟	进给量(f) 毫米/转
≤ 5	14 - 16*	0.05 - 0.15
5 - 10	14 - 16*	0.15 - 0.20
10 - 15	14 - 16*	0.20 - 0.25
15 - 20	14 - 16*	0.25 - 0.35

* 有涂层的高速钢钻头, v_c = 24 - 26米/分钟

硬质合金钻头

切削参数	钻头类型		
	可转位钻头	全硬质合金	钎焊硬质合金 ¹
切削速度(v) 米/分钟	150 - 170	80 - 100	50 - 60
进给量(f) 毫米/转	0.05 - 0.25 ²	0.10 - 0.25 ²	0.15 - 0.25 ²

¹ 可替换或钎焊硬质合金钻头

² 取决于钻头直径

铣床加工

面铣和直角台阶铣

切削参数	硬质合金铣刀	
	粗铣	精铣
切削速度(v) 米/分钟	130 - 200	200 - 240
进给量(f) 毫米/齿	0.2 - 0.4	0.1 - 0.2
切削深度(a _p) 毫米	2 - 4	≤ 2
ISO标准 硬质合金	P20 - P40* 涂覆硬质合金	P10 - P20* 涂覆硬质合金

*请使用涂覆耐磨损CVD涂层的硬质合金刀具

端铣

切削参数	铣刀类型		
	全硬质合金	可转位硬质合金	高速钢
切削速度(v) 米/分钟	80 - 120	120 - 170	15 - 20 ¹
进给量(f) 毫米/齿	0.03 - 0.2 ²	0.08 - 0.2 ²	0.05 - 0.35 ²
ISO标准 硬质合金	-	P20 ³ P40 ³ 涂覆硬质合金 ³	-

¹ 有涂层的高速钢端铣刀 v = 30 - 35米/分钟

² 取决于端铣径向深度及铣刀直径

³ 请使用涂覆耐磨损CVD涂层的硬质合金刀具

磨削加工

砂轮推荐

研磨种类	退火状态	硬化状态
平面砂轮 平面磨削	A 46 HV	A 46 HV
扇形砂轮 平面磨削	A 24 GV	A 36 GV
外圆磨削	A 46 LV	A 60 KV
内圆磨削	A 46 JV	A 60 IV
成型磨削	A 100 KV	A 120 JV

表面处理

氮化和碳氮共渗

氮化处理后表面形成硬化层，具有很高的耐磨性及抗侵蚀性。氮化表面同时也提高了耐腐蚀性。

为得到最佳效果，请遵循以下步骤：

1. 粗加工
2. 去应力
3. 半精加工
4. 淬火和回火
5. 精加工/EDM
6. 氮化

氮化后的表面硬度及氮化深度如下所示：

工艺	时间 小时	表面 硬度 HV _{0.2}	深度* 毫米
气体氮化 510° C	10	1000	0.17
	30	1000	0.25
	60	1000	0.32
离子氮化 480° C	10	1050	0.19
	30	1050	0.26
	60	1050	0.32
气体碳氮共渗 580° C	2½	750	0.14

*氮化深度指表面至硬度高于基体50HV处的距离。

电火花加工

如果模具在淬火回火后进行电火花加工，表面覆有熔化再凝固层（白层），再淬火未回火层，两者都很脆，有损于模具性能。

如果进行放电加工，建议采用“精放电”即低电流，高频率。为得到最佳性能，电火花加工表面必须通过磨削或抛光完全去除电火花白层，然后应该以低于原回火温度25°C的温度再回火一次。

更多信息

与最近的ASSAB*公司联络，以获得更多有关钢材选择、应用、热处理及库存等相关资料。

*见封底

ASSAB冷作工具钢的对比

钢材物理特性及抗失效机制

ASSAB 钢种	硬度/ 抗塑性变 形	机械加工 性	磨削性能	尺寸稳定 性	抗磨粒磨 损	抗粘着磨 损	抗疲劳开裂	
							延展性/ 抗崩角	韧性/ 抗整体开 裂
DF-3	■■■	■■■	■■■	■	■	■	■■■	■■■
CALMAX	■■■	■■■	■■■	■■■	■	■■■	■■■	■■■
CALDIE (ESR)	■■■	■■■	■■■	■■■	■	■■■	■■■	■■■
XW-10	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
ASSAB 88	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
XW-42	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■	■	■■■
XW-5	■■■	■■■	■	■■■	■■■	■	■	■■■
VANADIS 4 EXTRA	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
VANADIS 10	■■■	■	■	■■■	■■■	■■■	■■■	■
VANCRON 40	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
ASP 23	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
ASP 30	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
ASP 60	■■■	■■■	■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
AISI M2	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■

总部

ASSAB Pacific Pte. Ltd.
171 Chin Swee Road
#07-02, SAN Centre
Singapore 169877
Tel : 65 6534 5600
Fax : 65 6534 0655

中国

北京*
一胜百模具(北京)有限公司.
地址: 北京经济技术开发区荣京东街甲10号
邮编: 100176
电话: 86 10 6786 5588
传真: 86 10 6786 2988

广州*
地址: 广州黄山路15号1号楼3837室
邮编: 213022
电话: 86 519 8512 3731
传真: 86 519 8512 3732

重庆*
一胜百模具技术(重庆)有限公司
地址: 重庆经济技术开发区经开园汽车工业园区C栋
邮编: 401120
电话: 86 23 6745 5698
传真: 86 23 6745 5699

大连*
地址: 大连经济技术开发区工业园区26号, 9-2
邮编: 116600
电话: 86 411 8761 8080
传真: 86 411 8761 9595

东莞*
一胜百模具(东莞)有限公司
地址: 东莞松山湖科技产业园北部科技工业园
地址: 523808
电话: 86 769 2289 7888
传真: 86 769 2289 9312

宁波*
一胜百模具技术(宁波)有限公司
地址: 宁波经济技术开发区汽配工业园龙角山路218号
邮编: 315806
电话: 86 574 8680 7188
传真: 86 574 8680 7166

青岛*
一胜百模具(青岛)有限公司
地址: 青岛市即墨环保技术园一胜百路8号
邮编: 266200
电话: 86 532 8752 9999
传真: 86 532 8752 9588

上海*
一胜百模具技术(上海)有限公司
地址: 上海市莘庄工业区沪闵路4088号
邮编: 201108
电话: 86 21 2416 9688
传真: 86 21 2416 9738

苏州*
地址: 苏州工业园区星海国际广场
邮编: 215021
电话: 86 512 6900 0161
传真: 86 512 6252 9227

天津*
地址: 东丽区先锋东路188号
邮编: 300300
电话: 86 22 8493 2868
传真: 86 22 2672 2318

厦门*
一胜百模具(厦门)有限公司
地址: 厦门湖里工业区30号通用厂房一楼东侧
电话: 86 592 562 4678
传真: 86 592 568 3703

在成都, 杭州, 常州, 沈阳和西安也有办事处

香港†

ASSAB Steels (HK) Ltd.
Room 1701-1703
Grand Central Plaza, Tower 2
138 Shatin Rural Committee Road
Shatin, N.T., Hong Kong
Tel : 852 2487 1991
Fax : 852 2489 0938

印度尼西亚

Jakarta*
PT. ASSAB Steels Indonesia
Jl. Rawagelam III No. 5
Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta 13930, Indonesia
Tel : 62 21 461 1314
Fax : 62 21 461 1306

Medan*
Komplek Griya Riatir Indah
Blok A No. 138, Jl. T. Amir Hamzah
Halvetia Timur
Medan 20124,
North Sumatera, Indonesia
Tel : 62 61 847 7935 / 6
Fax : 62 61 847 0035

Surabaya*
Jl. Berbek Industri I/23
Surabaya Industrial Estate
Rungkut
Surabaya 60293
East Java, Indonesia
Tel : 62 31 849 9606
Fax : 62 31 843 2040

Other offices in Bandung, Cikarang,
Semarang and Tangerang.

日本

Tokyo*
Uddeholm KK
Atago East Building
3-16-11 Nishi Shinbashi
Minato-ku, Tokyo
105-0003 Japan
Tel : 81 3 5473 4641
Fax : 81 3 5473 7691

Fukuroi*
1777-1 Muramatsu, Fukuroi-shi
Shizuoka
437-0011 Japan
Tel : 81 538 43 9240
Fax : 81 538 43 9244

Nagoya*
Sumitomo Seimei Chikusa New Tower
Building
3-15-31 Aoi
Higashi-ku, Nagoya, Aichi
461-0004 Japan
Tel : 81 52 979 5081
Fax : 81 52 933 6461

Osaka*
Shin Osaka Central Tower
5-5-15 Nishinakajima
Yodogawa-ku, Osaka
532-0011 Japan
Tel : 81 6 6307 7621
Fax : 81 6 6307 7627

韩国

Incheon*
ASSAB Steels (Korea) Co., Ltd.
116B-8L, 687-8, Kojan-dong,
Namdong-ku
Incheon 405-310, Korea
Tel : 82 32 821 4300
Fax : 82 32 821 3311

Busan*
14B-5L, 1483-9, Songjeong-dong,
Kangseo-ku
Busan 618-270, Korea
Tel : 82 51 831 3315
Fax : 82 51 831 3319

Another office in Daegu.

马来西亚

Head Office / KL Sales*
ASSAB Steels (Malaysia) Sdn. Bhd.
Lot 19, Jalan Perusahaan 2
Batu Caves Industrial Estate
68100 Batu Caves
Selangor, Malaysia
Tel : 60 3 6189 0022
Fax : 60 3 6189 0044 / 55

Butterworth*
Plot 146a
Jalan Perindustrian Bukit Minyak 7
Kawasan Perindustrian Bukit Minyak
14000 Bukit Mertajam
SPT Penang, Malaysia
Tel : 60 4 507 2020
Fax : 60 4 507 6323

Johor*
No. 8 Jalan Pesiaran Teknologi
Taman Teknologi Johor
81400 Senai
Johor, Malaysia
Tel : 60 7 598 0011
Fax : 60 7 599 4890

Other offices in Ipoh, Malacca
and Puchong.

菲律宾

Laguna*
ASSAB Pacific Pte. Ltd.
Philippine Branch
Blk 2 Lot 4, Interstar Corner Solid Streets
Laguna International Industrial Park (LIIP)
Mamplasan, Biñan, Laguna
4024 Philippines
Tel : 63 49 539 0458 / 59 / 60
Fax : 63 49 539 1075

Another office in Cebu.

新加坡*

ASSAB Steels Singapore (Pte.) Ltd.
18 Penjuru Close
Singapore 608616
Tel : 65 6862 2200
Fax : 65 6862 0162

台湾

Taipei*
ASSAB Steels Taiwan Co., Ltd.
No. 112, Wu Kung 1st Rd.
Wu Ku Industry Zone
Taipei 248-87, Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886 2 2299 2849
Fax : 886 2 2299 0147 / 2348

Kaoshiung*
No. 1, Bangong West 3rd Rd.
Gangshan Industrial Zone
Kaoshiung 820-59, Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886 7 624 6600
Fax : 886 7 624 0012 / 16

南投*
No. 10, Industry South 5th Rd.
Nan Kang Industry Zone
Nantou 540-66, Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886 49 225 1702
Fax : 886 49 225 3173

泰国*

ASSAB Steels (Thailand) Ltd.
9/8 Soi Theedintai, Taeparak Road,
Bangplee, Samutprakarn 10540
Thailand
Tel : 66 2 385 5937
66 2 757 5017
Fax : 66 2 385 5936
66 2 385 5943

越南*

Cam Steel Trading Co., Ltd.
90/8, Block 5
Tan Thoi Nhat Ward, District 12
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : 84 8 5920 920
Fax : 84 8 7190 555

* 有仓库/增值服务的公司 或办事处


† 只提供销售服务

ASSAB(一胜百)工模具钢1945年开始进入亚洲市场, 至今已经行销六十余年; 我们的顾客选用了ASSAB(一胜百)品牌工模具钢, 也就选择了稳定的高品质产品。

一胜百销售公司和经销商在亚太地区可提供规格齐全的库存, 为进一步缩短模具制造周期, 一胜百公司将提供铣削、磨削、钻孔, 甚至是线切割后的钢材满足您的需求。一胜百也提供技术先进的真空热处理服务来提升钢材的性能。

我们的销售工程师和冶金学家可以随时辅助您, 针对不同应用选择相应的模具钢, 以及最佳的加工处理方式。我们可以随时在当地的实验室或瑞典试验中心对模具钢材进行检测分析。

我们在瑞典的Uddeholm钢厂是世界上仅有的几个专注于工模具钢生产的钢厂之一。Uddeholm钢厂已取得ISO 9001和ISO 14001认证。

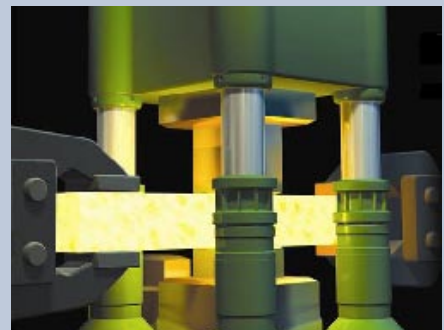

我们先进的锻机在世界同行业中处于领先地位。

除了提供工模具钢材以外, 一胜百还为模具制造商提供下列产品或服务:

- 用于模具修补的焊接材料
- 用于模具的高强度铝合金材料
- 用于模具镶件的铜合金材料
- 合金机械用钢
- 用于锯带、压缩阀、涂层刀片等用的冷轧钢带
- 高性能钢材 (HPS)
- Granshot